

depoortere

Notice d'instructions

Hygromètre



9115A01

© 2023 Depoortere SA

Ce document est une traduction du manuel d'utilisation original en néerlandais.

Tous droits et modifications réservés. Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou par tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de Depoortere. Une copie partielle ou intégrale est uniquement autorisée à usage interne, en vue de la maintenance et de l'utilisation de la machine.

Pour la dernière version du manuel et pour l'aide en ligne sur le web, veuillez vous référer à www.depoortere.be.

Depoortere SA
Kortrijkseweg 105
8 791 Beveren-Leie

Tel. +32 56 73 51 30
Fax. +32 56 70 41 12

info@depoortere.be
<https://www.depoortere.be>

Doc. nr. Vochtigheidsmeter_FR

Version 20231231

Table des matières

Préface	5
Préface	5
Utilisation de la notice d'instructions	5
Support	5
Groupe cible	6
Symboles utilisés	6
1 Introduction	9
1.1 Usage normal	9
1.2 Usage interdit	9
1.3 Durée de vie de l'appareil	9
1.4 Données techniques	10
2 Description	11
2.1 Hygromètre	11
3 Sécurité	12
3.1 Instructions de sécurité	12
3.2 Équipements de protection individuelle	12
3.3 Arrêt de la machine en toute sécurité	12
4 Fonctionnement	14
4.1 Fonctionnement	14
5 Transport et entreposage	15
5.1 Transport et entreposage	15

6	Montage et installation	16
6.1	Installation de l'écran de l'hygromètre	16
6.2	Installation du capteur de l'hygromètre	17
6.3	Pose du câble du capteur	18
6.4	Pose du câble d'alimentation	20
7	Commande de l'hygromètre	23
7.1	Écran de commande de l'hygromètre	23
7.2	Activation de l'hygromètre	24
7.3	Mesure de l'humidité	24
7.4	Configuration de l'intervalle d'affichage de l'hygromètre	24
7.5	Enregistrement des valeurs mesurées pour obtenir une moyenne par la suite	24
7.6	Affichage de la moyenne des valeurs mesurées enregistrées	25
7.7	Effacement de toutes valeurs mesurées enregistrées de l'hygromètre	25
7.8	Configuration de la limite de l'hygromètre	25
7.9	Désactivation de l'hygromètre	25
8	Maintenance	26
8.1	Maintenance de l'hygromètre	26
9	Solution	27
9.1	Tableau de recherche d'erreur de l'hygromètre	27
10	Mise hors service et mise au rebut	28
10.1	Mise au rebut de l'appareil	28
11	Annexes	29
11.1	Déclaration CE	30
	Index	31

Préface

Préface

Vous avez fait le bon choix en achetant un produit de Depoortere SA. Ce produit est le fruit de plus de 90 années d'expérience dans le secteur du lin.

Depoortere SA cherche en permanence à améliorer ses produits. Depoortere SA se réserve donc le droit d'apporter toutes les modifications et améliorations qu'elle juge nécessaires. Depoortere SA n'est PAS tenue d'apporter lesdites modifications aux produits déjà livrés.

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et pour la confiance dans notre produit.

Depoortere SA vous souhaite beaucoup de plaisir et de réussite en utilisant ce produit.

Rik Depoortere

Administrateur délégué

Depoortere SA

Utilisation de la notice d'instructions



ASTUCE

Consultez le site Web de Depoortere SA pour la dernière version de cette notice d'instructions. La présente notice d'instructions est disponible au format PDF et en tant que système d'aide en ligne réactif.

Référez-vous au menu MANUALS sur le site Web ou choisissez <https://www.depoortere.be/Support>.

Avant de commencer à utiliser l'appareil, et également lors de son utilisation, il est obligatoire de laisser cette notice d'instructions à la disposition de l'utilisateur, de parcourir attentivement les informations qui y sont fournies et de procéder conformément aux instructions décrites dans cette notice d'instructions.

La présente notice d'instructions doit être considérée comme faisant partie intégrante de l'appareil et doit être conservée pour consultation jusqu'à ce que l'appareil soit mis au rebut, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour des raisons de sécurité entre autres, il est conseillé de garder la notice d'instructions à portée de main à tout moment pour toute personne entrant en contact avec l'appareil. Trouvez un endroit fixe approprié à proximité de l'appareil. Cet endroit doit être sûr, sec et à l'abri du soleil.

La notice d'instructions est fournie avec l'appareil à la livraison.

Si la notice d'instructions est abîmée, vous devez en demander un nouvel exemplaire à Depoortere SA.

Support

Support	Plus d'informations
Distributeur local	Recherchez votre distributeur local sur la carte. Voir https://www.depoortere.be/Service

Support	Plus d'informations
Notice d'instructions	Consultez le site Web de Depoortere SA pour la dernière version de la notice d'instructions. La présente notice d'instructions est disponible au format PDF et en tant que système d'aide en ligne réactif. Voir https://www.depoortere.be/Support
Service	Envoyez un e-mail au département de service à l'adresse service@depoortere.be
Contact	Contactez Depoortere SA au moyen du formulaire de contact. Voir https://www.depoortere.be/Contact

Groupe cible

La présente notice d'instructions a pour objectif de fournir aux opérateurs devant manipuler l'appareil toutes les informations nécessaires pour garantir la sécurité des travaux réalisés sur ou avec l'appareil, ainsi que son bon état de fonctionnement.

Cette notice d'instructions s'applique à tous les cas de figure dans lesquels des travaux doivent être effectués sur ou avec l'appareil. Cela comprend : le transport et le stockage, l'installation, l'utilisation, le réglage, la maintenance, la mise hors service et la mise au rebut de l'appareil.

Le groupe cible est le suivant :

- Opérateurs
- Transporteurs
- Techniciens qualifiés (services techniques, électriciens, techniciens de maintenance)
- Personnes chargées de la mise hors service finale et de la mise au rebut de la machine

Les personnes précitées devant effectuer des tâches spécifiques doivent justifier de connaissances et/ou d'un niveau d'expérience suffisant. L'appareil peut uniquement être manipulé par une personne autorisée ou sous sa supervision. L'opérateur doit être âgé d'au moins 18 ans.

Symboles utilisés

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans cette notice d'instructions :



ASTUCE

Donne des suggestions et des conseils à l'utilisateur pour faciliter une procédure.



REMARQUE

Une remarque générale pouvant offrir une plus-value économique.



ENVIRONNEMENT

Les directives devant être respectées lors de l'utilisation de substances dangereuses et du recyclage de produits et matériaux.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures légères à moyennes et/ou nuire à la machine ou à l'environnement si les instructions de sécurité ne sont pas respectées.



AVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse pouvant entraîner des blessures graves voire mortelles, et/ou nuire gravement à la machine ou à l'environnement si les instructions de sécurité ne sont pas respectées.

**DANGER**

Indique une situation dangereuse qui entraînera des blessures graves voire mortelles en cas de non-respect des instructions de sécurité.

1 Introduction

1.1 Usage normal

L'hygromètre est conçu pour mesurer l'humidité du lin pendant l'enroulement.

Afin d'obtenir des valeurs significatives, le capteur doit être installé correctement selon les instructions d'installation.



ASTUCE

Dans la pratique, il n'est généralement pas si important d'obtenir un pourcentage d'humidité exact, mais bien de pouvoir évaluer la balle en termes de qualité et de durée de conservation sur la base de ces valeurs. Il ne s'agit pas d'évaluer avec soin les valeurs exactes, mais bien les valeurs les plus élevées.



REMARQUE

L'écran de l'appareil n'est pas étanche et doit donc être manipulé et stocké dans un endroit sec.

Voir aussi

- [1.2 Usage interdit](#) à la page 9

1.2 Usage interdit

Il est interdit d'utiliser l'appareil à des fins autres que celles mentionnées dans cette notice d'instructions.

Toute modification apportée à l'appareil peut avoir des conséquences sur la sécurité et la garantie ! Le retrait de pièces est également considéré comme étant une modification de l'appareil.

L'appareil ne peut pas être utilisé dans un environnement ATEX.

Il est interdit de placer sur l'appareil des pièces qui ne sont pas approuvées par Depoortere SA. Ces pièces peuvent :

- Compromettre le fonctionnement de l'appareil
- Mettre en danger la sécurité de l'utilisateur ou d'autres personnes
- Réduire la durée de vie de l'appareil
- Annuler la conformité aux directives CE

Voir aussi

- [1.1 Usage normal](#) à la page 9

1.3 Durée de vie de l'appareil

La durée de vie attendue de l'appareil est de 10 ans.

1.4 Données techniques

Écran

Donnée	Plus d'explication
Boîtier	Résistant à la poussière et aux éclaboussures
Dimensions	Avec support de montage : 70 x 131 x 62 mm
Écran LCD	Taille des chiffres = 13 mm
Plage de mesures	9 % à 70 %
Résolution	0,1 %
Précision	0,8 %
Alimentation électrique	12 %

Capteur

- Le boîtier du capteur est en plastique de haute qualité.
- Les vis de fixation, les rondelles et les écrous sont en acier inoxydable.
- L'isolation et les entretoises sont en plastique.

Câblage

- Câble coaxial de 12 m avec connecteurs à vis étanches
- Câble d'alimentation de 2 m avec fusible

2 Description

2.1 Hygromètre

Les éléments suivants sont fournis avec l'hygromètre



Fig. 1: Hygromètre

N°	Élément
1	Fusible
2	Câble d'alimentation
3	Connecteur du côté de l'écran
4	Câble de l'écran
5	Écran
6	Support de montage avec 2 vis de fixation
7	Connecteur du côté du capteur
8	Câble du capteur
9	Capteur
10	Câble d'alimentation avec connecteur M12

Le matériel suivant est fourni pour le montage du capteur :

- 2 vis cylindriques à six pans creux M8 x 70
- 2 écrous hexagonaux autobloquants M8
- 2 rondelles de 8 mm

Cette notice d'instructions est également fournie.

3 Sécurité

3.1 Instructions de sécurité



REMARQUE

Assurez-vous que toute personne travaillant pour la première fois avec l'hygromètre a lu et compris cette notice d'instructions.



AVERTISSEMENT

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes qui connaissent son fonctionnement.



ATTENTION

Gardez propres la zone de travail de l'appareil ainsi que l'appareil lui-même. Les zones de travail sales entraînent davantage d'accidents.



AVERTISSEMENT

Faites attention aux risques de trébuchement et de chute lorsque vous travaillez avec l'hygromètre et lorsque vous montez sur/descendez de la machine.

3.2 Équipements de protection individuelle



AVERTISSEMENT

Le port de chaussures de sécurité est obligatoire pour les personnes travaillant avec l'appareil ou se trouvant dans la zone de travail de l'appareil.

3.3 Arrêt de la machine en toute sécurité

En fonction de la nature et de la durée de l'arrêt, positionnez de préférence la machine de manière à ce qu'elle soit de niveau.

1. Arrêtez et verrouillez tous les mouvements.
Tenez compte des points suivants :
 - La conduite et le frein à main
 - Les parties mobiles de la machine et les parties qui descendent sous l'effet de la gravité
2. Tournez la clé de contact à fond dans le sens anti-horaire.
Le moteur s'arrête, ainsi que l'unité de commande. Le moteur diesel étant éteint, l'arbre du moteur arrête de tourner. Les pompes hydrauliques qui sont directement connectées cessent de monter en pression.
3. Retirez la clé de contact.
La machine ne peut pas être mise en marche par inadvertance.
4. Attendez au moins 3 minutes.
Le moteur diesel peut s'arrêter correctement, ce qui évite les messages d'erreur.
5. Tournez le coupe batterie à fond dans le sens anti-horaire.
La batterie ne perd pas de charge en raison de pertes dues à des fuites.

6. Retirez le coupe batterie.

La machine ne peut pas être mise en marche par des personnes non autorisées.

4 Fonctionnement

4.1 Fonctionnement

Le lin passe devant le capteur. L'hygromètre effectue 25 mesures par seconde et calcule la moyenne de toutes les mesures de cet intervalle dans l'intervalle d'affichage réglé (1, 2, 5 ou 15 secondes). Cette valeur moyenne s'affiche en tant que valeur mesurée à l'écran.

5 Transport et entreposage

5.1 Transport et entreposage

Installez l'appareil dans un espace qui répond aux conditions suivantes :

- La pièce est interdite aux personnes non autorisées.
- La pièce est sèche et protège l'appareil des intempéries. La lumière du soleil a un impact négatif sur le caoutchouc et le plastique.
- AUCUN engrais contenant de l'ammoniac n'est stocké dans la pièce. L'ammoniac réagit avec certains métaux sous l'effet de l'humidité.
- Aucun nuisible ne peut pénétrer dans la pièce.




REMARQUE

L'écran de l'appareil n'est pas étanche et doit donc être manipulé et stocké dans un endroit sec.

6 Montage et installation

6.1 Installation de l'écran de l'hygromètre

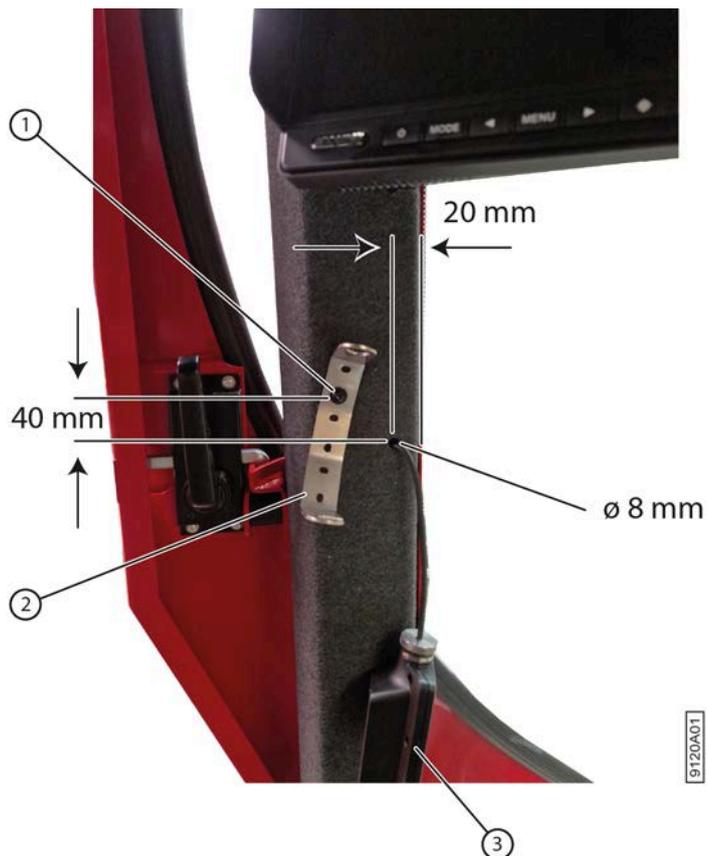

1. Désactivez la machine en toute sécurité en appliquant la procédure LoToTo.
2. Marquez l'emplacement de l'ouverture de Ø 8 mm sur le revêtement d'angle. Il se situe à peu près à la hauteur de la poignée de porte. Référez-vous à la figure.
3. Détachez le revêtement d'angle en desserrant toutes les vis.
4. Forez un trou de Ø 8 mm dans le revêtement d'angle à l'endroit indiqué.
5. Réalisez une encoche horizontale entre le trou percé et le côté du pare-brise.
6. Tirez le tuyau de condensation de la climatisation hors de l'ouverture située au bas du châssis.
7. Installez le câble de l'écran et la fiche derrière le revêtement d'angle. Installez le câble via l'encoche à travers l'ouverture forée.
8. Installez le revêtement d'angle et le support de montage (2) à l'aide d'une des vis (1) du revêtement d'angle.
9. Placez l'écran (3) dans le support de montage.
 1. Dévissez la vis à main en haut.
 2. Glissez l'écran à travers l'ouverture en haut.
 3. Glissez l'écran dans le support de montage en bas.
 4. Revissez la vis à main en haut.
10. Tirez la fiche en bas à travers l'ouverture du châssis.

11. Réinstallez le tuyau de condensation de la climatisation dans l'ouverture située au bas du châssis.

6.2 Installation du capteur de l'hygromètre


Le capteur de l'hygromètre est installé sur le profilé, sous la courroie extérieure.



9116A01

Fig. 2: Position d'installation du capteur de l'hygromètre sur le Zorhy

1. Désactivez la machine en toute sécurité en appliquant la procédure LoToTo.
2. Vérifiez si les trous ont déjà été prévus dans le profilé à l'endroit où le capteur doit être placé.
 - Si les trous sont déjà prévus, passez à l'étape 5.
 - Si les trous ne sont pas encore prévus, passez à l'étape suivante.
3. Placer le gabarit fourni (3) contre le profilé (2) comme indiqué. Dessinez les trous (1) et enlevez le gabarit.

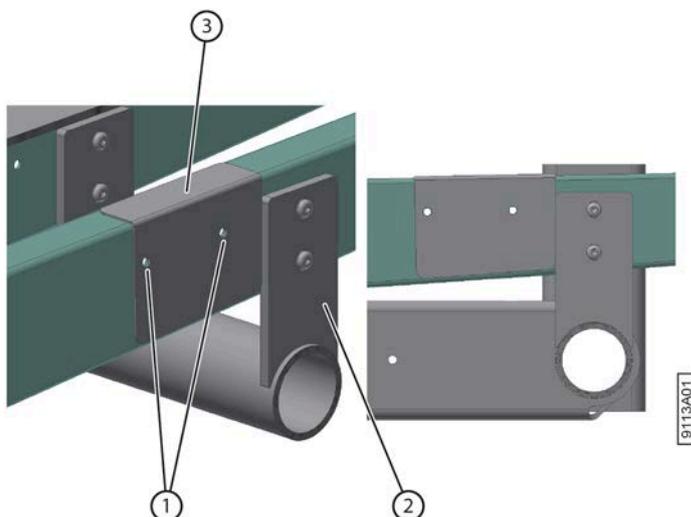

9113A01

4. Forez deux trous de $\varnothing 8,5$ mm.
5. Montez le capteur et, lors du serrage, assurez-vous que la surface en plastique du capteur est aussi haute que le profilé métallique.
Assurez-vous que le câble dans l'orifice reste dans le plastique.


Voir aussi

- [6.3 Pose du câble du capteur](#) à la page 18

6.3 Pose du câble du capteur

Posez le câble du capteur conformément aux dessins ci-dessous et fixez le câble à l'aide de colliers de serrage.

1. Désactivez la machine en toute sécurité en appliquant la procédure LoToTo.
2. Posez le câble du capteur le long du tube rond jusqu'au profilé en C intérieur. Posez le câble du côté intérieur du profilé en C jusqu'au moteur hydraulique du tambour de pick-up. Fixez le câble à l'aide de colliers de serrage et de pinces à câble lorsque c'est possible.

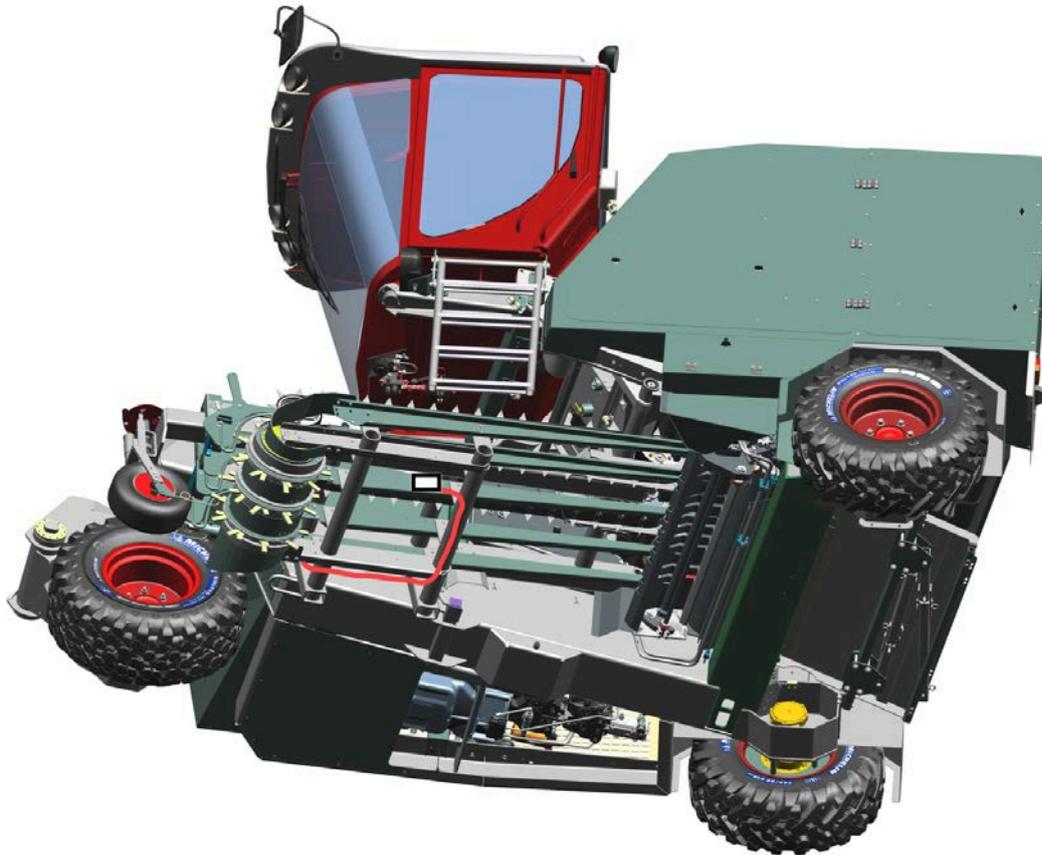


9117A01

3. Fixez le câble à l'aide de colliers de serrage le long des conduites hydrauliques. Tirez le câble à travers les ouvertures sous la plaque des raccords hydrauliques.




9118A01

4. Ouvrez toutes les portes du côté droit de la machine, guidez le câble jusqu'à l'arrière et fixez-le à l'aide de colliers de serrage. À mi-chemin du compartiment moteur, passez le câble à travers l'ouverture.

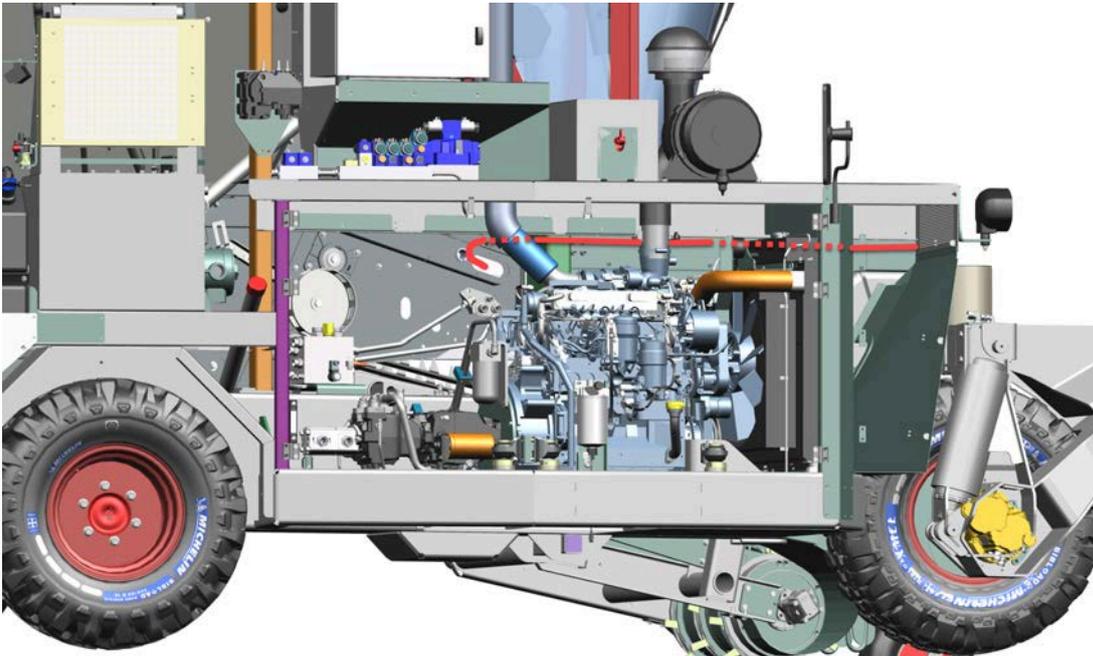

5. Tirez le câble à travers l'ouverture et amenez-le à l'avant gauche de la cabine. Fixez le câble à l'aide de colliers de serrage.

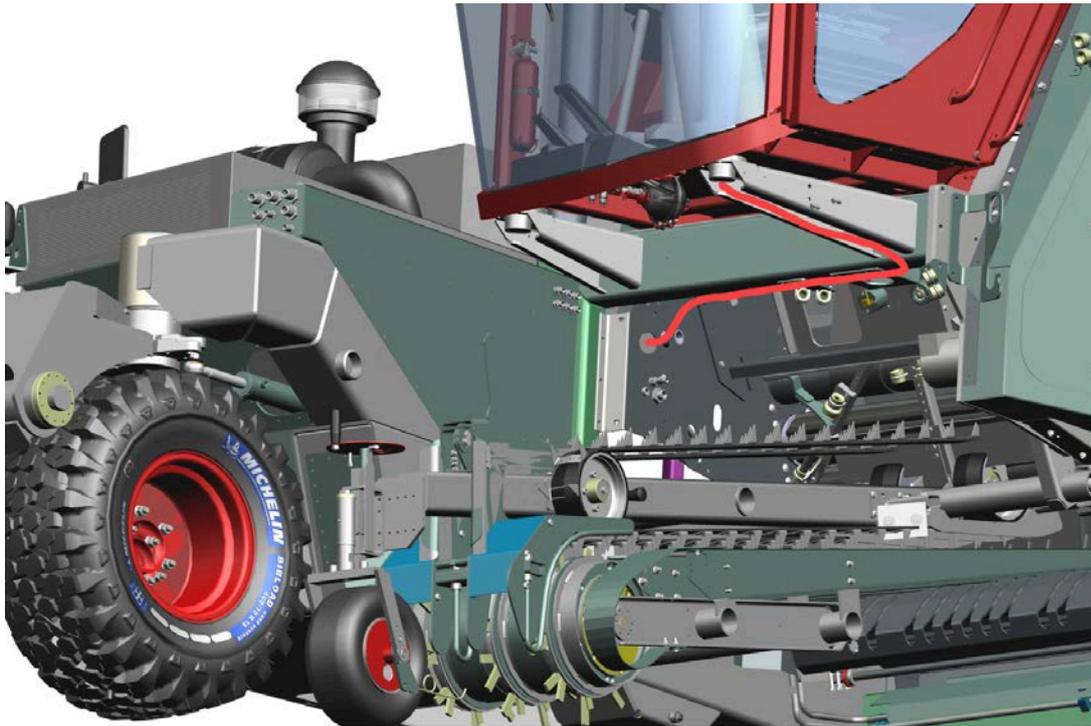


9122A01

6. Connectez la fiche à la fiche provenant de la cabine.

6.4 Pose du câble d'alimentation

1. Désactivez la machine en toute sécurité en appliquant la procédure LoToTo.
2. Raccordez le connecteur dans l'ouverture restante du bloc d'interface C1.

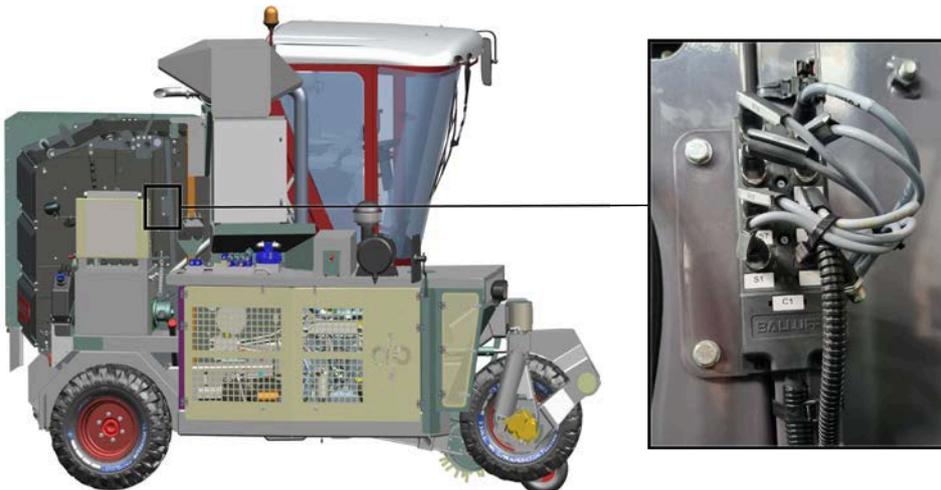


9123A01

3. Ouvrez les portes du compartiment moteur et guidez le câble vers l'arrière du compartiment moteur. À mi-chemin du compartiment moteur, passez le câble à travers l'ouverture. Fixez le câble d'alimentation à l'aide de colliers de serrage.



9124A01

4. Tirez le câble à travers l'ouverture et amenez-le à l'avant gauche de la cabine. Fixez le câble à l'aide de colliers de serrage.

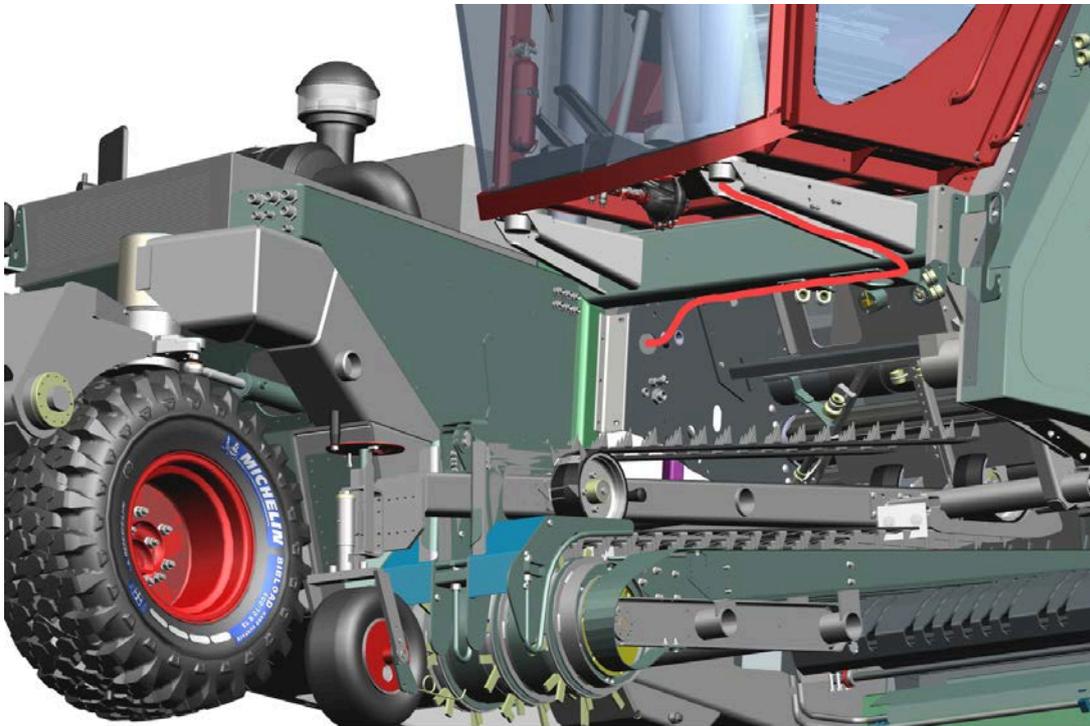

9122A01

5. Connectez les fils du câble d'alimentation avec le câble provenant de la cabine à l'aide des douilles de raccordement fournies. Connectez comme suit :
 - Brun (+) et rouge.
 - Bleu (-) et noir.
 - Vous devez isoler le noir.



9125A01

7 Commande de l'hygromètre

7.1 Écran de commande de l'hygromètre



Fig. 3: Écran de commande de l'hygromètre

N°	Élément	Plus d'explication
1	Bouton Lumière 	Ce bouton vous permet de configurer la limite de l'hygromètre.
2	Bouton Intervalle 	Ce bouton vous permet de configurer l'intervalle d'affichage de l'hygromètre.
4	Bouton Marche/Arrêt 	Ce bouton vous permet d'activer et de désactiver l'hygromètre et de supprimer toutes les valeurs mesurées enregistrées.
3	Bouton Somme 	Ce bouton vous permet d'enregistrer toutes les valeurs mesurées et d'afficher la moyenne des valeurs mesurées enregistrées.
5	Écran	L'écran affiche les valeurs mesurées et d'autres informations.

7.2 Activation de l'hygromètre

Appuyez sur le bouton .

Voir aussi

- [7.9 Désactivation de l'hygromètre](#) à la page 25

7.3 Mesure de l'humidité

Une fois l'hygromètre allumé, l'humidité s'affiche en continu sur l'écran. Ces mesures sont uniquement utiles lorsque le lin passe devant le capteur. L'hygromètre effectue 25 mesures par seconde et calcule la moyenne de toutes les mesures de cet intervalle dans l'intervalle d'affichage réglé (1, 2, 5 ou 15 secondes). Cette valeur moyenne est affichée en tant que valeur mesurée.

Seules les valeurs d'humidité comprises entre 9 % et 70 % sont affichées.

- Pour une valeur inférieure à 9 %, l'hygromètre affiche L le texte.
- Pour une valeur supérieure à 50 %, la valeur avec le texte clignote H. L'affichage actuel est indiqué par le point décimal clignotant.



ASTUCE

Dans la pratique, il n'est généralement pas si important d'obtenir un pourcentage d'humidité exact, mais bien de pouvoir évaluer la balle en termes de qualité et de durée de conservation sur la base de ces valeurs. Il ne s'agit pas d'évaluer avec soin les valeurs exactes, mais bien les valeurs les plus élevées.

7.4 Configuration de l'intervalle d'affichage de l'hygromètre

Vous pouvez configurer l'intervalle d'affichage de l'humidité à l'écran.

Appuyez sur le bouton  et sélectionnez l'intervalle :

- 1 seconde
- 2 secondes
- 5 secondes
- 15 secondes

L'intervalle d'affichage sélectionné s'affiche brièvement. L'écran affiche ensuite à nouveau la valeur mesurée.

7.5 Enregistrement des valeurs mesurées pour obtenir une moyenne par la suite

Appuyez brièvement sur le bouton  pour enregistrer les valeurs mesurées affichées dans la mémoire.

Un certain nombre de mesures déjà enregistrées dans la mémoire apparaissent pendant 2 secondes à l'écran. L'écran affiche ensuite à nouveau la valeur mesurée.

7.6 Affichage de la moyenne des valeurs mesurées enregistrées

Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton .

Le nombre de valeurs mesurées enregistrées ainsi que l'humidité moyenne apparaissent pendant 10 secondes à l'écran. L'écran affiche ensuite à nouveau la valeur mesurée.

La mémoire n'est pas effacée.

7.7 Effacement de toutes valeurs mesurées enregistrées de l'hygromètre

1. Appuyez sur le bouton  pour désactiver l'hygromètre.

2. Appuyez sur le bouton  pour activer l'hygromètre.
Toutes les valeurs mesurées enregistrées sont effacées.

7.8 Configuration de la limite de l'hygromètre

Vous pouvez configurer la limite de l'hygromètre entre 12 % et 50 %. Lorsque la valeur mesurée dépasse la limite d'humidité, un signal sonore retentit.

1. Appuyez pendant 4 secondes sur le bouton .
La limite d'humidité configurée s'affiche.

2. Appuyez brièvement sur le bouton  pour augmenter la limite d'un pour cent.
Après la valeur de 50 %, la valeur de 12 % revient.

3. Attendez 5 secondes sans appuyer sur le bouton. L'écran affiche ensuite à nouveau la valeur mesurée.

7.9 Désactivation de l'hygromètre

Appuyez sur le bouton .

Voir aussi

- [7.2 Activation de l'hygromètre](#) à la page 24

8 Maintenance

8.1 Maintenance de l'hygromètre

Le nettoyage doit se faire au minimum chaque saison, mais également en cas de saleté visible sur les têtes de boulons.



Fig. 4: Capteur d'humidité

1. Désactivez la machine en toute sécurité en appliquant la procédure LoToTo.
2. Nettoyez les têtes de boulons (1) du capteur d'humidité (2) avec de la laine de verre fine et/ou de l'alcool.

9 Solution

9.1 Tableau de recherche d'erreur de l'hygromètre

N°	Problème	Cause	Solution
1	Aucune indication sur l'écran	<ul style="list-style-type: none"> • L'alimentation électrique de l'écran est interrompue. • Le fusible est défectueux. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez toutes les connexions de l'alimentation. • Remplacez le fusible dans le câble d'alimentation.
2	Valeurs mesurées incorrectes	<ul style="list-style-type: none"> • Tache humide dans le lin. • Les têtes de boulons sont sales ou mouillées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Des taches humides peuvent apparaître, même dans le lin sec. Tenez le reste des valeurs à l'œil. • Nettoyez et séchez les têtes de boulons.
3	L'appareil est endommagé		Prenez contact avec Depoortere SA ou avec votre distributeur.

10 Mise hors service et mise au rebut

10.1 Mise au rebut de l'appareil

1. Mettez l'appareil hors service.
2. Démontez tous les composants en métal.
3. Démontez tous les câbles et composants électriques.
4. Démontez tous les composants en plastique.
5. Mettez au rebut les différents types de matériaux conformément à la réglementation locale en vigueur.



ENVIRONNEMENT

Ne jetez rien avec les déchets ménagers !

11 Annexes

11.1 Déclaration CE

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Cette déclaration concerne uniquement l'appareil et l'état dans lequel il a été introduit sur le marché. Elle ne tient pas compte des composants ajoutés ultérieurement et/ou des travaux effectués par l'utilisateur final.

Nom de l'entreprise et adresse complète du fabricant :

Depoortere SA	Kortrijkseweg 105 8791 Beveren-Leie Belgique
---------------	--

Nom et adresse de la personne mandatée à établir le dossier technique. La personne mentionnée ci-dessous réside dans la Communauté européenne :

Rik Depoortere	Kortrijkseweg 105 8791 Beveren-Leie Belgique
----------------	--

Description et identification de l'appareil :

Désignation	Hygromètre
Fonction	Mesurer l'humidité du lin
Type	PFM II

Cette machine est conforme à toutes les dispositions des directives énumérées ci-dessous :

2014/30/UE	Directive du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)
------------	---

Les normes suivantes ont été appliquées pour l'évaluation de la compatibilité électromagnétique :

- EN 61000-6-1:2019
- EN 61000-6-3:2021
- EN 61326-2-3:2013

Lieu : Beveren-Leie Date de l'établissement de la déclaration : 01/01/2023	Identité et signature de la personne habilitée à établir la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire  Administrateur délégué Rik Depoortere
---	--

Index

Caractères spéciaux

Écran [10](#)

- installer [16](#)
- ne fonctionne pas [27](#)

Écran de commande [23](#)

Éléments [11](#)

Équipements de protection individuelle [12, 12](#)

A

Annexes [29](#)

Appareil

- endommagé [27](#)
- mise au rebut [28](#)

Arrêter

- machine en toute sécurité [12](#)

Astuce [6](#)

Attention [6](#)

Avertissement [6](#)

C

Câblage [10](#)

Câble d'alimentation

- poser [20](#)

Câble du capteur

- poser [18](#)

Capteur

- installer [17](#)

Capteur de l'hygromètre

- installer [17](#)

Capteur de mesure [10](#)

Commande [23](#)

D

Danger [6](#)

Déclaration CE [30](#)

Description [11, 11](#)

Dimensions

- écran avec support [10](#)

Durée de vie [9](#)

E

Entreposage [15](#)

Environnement [6](#)

F

Fonctionnement [14](#)

G

Groupe cible [6](#)

H

Humidité

- mesurer [24](#)

Hygromètre

- activer [24](#)
- afficher la moyenne [25](#)
- configurer l'intervalle d'affichage [24](#)
- désactiver [25](#)
- effacer la mémoire [25](#)
- enregistrer les valeurs mesurées [24](#)

I

Installation [16](#)

L

Limite de l'hygromètre
configurer [25](#)

M

Machine
arrêter en toute sécurité [12](#)

Maintenance [26](#), [26](#)

Mémoire

effacer [25](#)

Mise au rebut [28](#), [28](#)

Mise hors service [28](#)

Montage [16](#)

N

Nettoyage [26](#)

Notice d'instructions

utilisation [5](#)

P

Plage de mesures [10](#)

Précision [10](#)

Préface [5](#)

Problème

résoudre [27](#)

R

Remarque [6](#)

S

Sécurité [12](#)

Support [5](#)

Symbole

utilisé dans la notice d'instructions [6](#)

T

Tableau de recherche d'erreur [27](#)

Transport [15](#)

U

Usage

interdit [9](#)

prévu [9](#)

Usage interdit [9](#)

Usage normal [9](#)

V

Valeur mesurée

est incorrecte [27](#)

